



Comune di BREGANZE

Piazza G. Mazzini n.49 - 36042 Breganze (VI)
tel. 0445/869300 - fax 0445/869301
email: protocollo@comune.breganze.vi.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE

(ai sensi dell' Art. 20 - Sicurezza idraulica delle N.T.A. Variante al PTRC - Regione del Veneto approvata con Dgr n. 427 del 10 aprile 2013)



SCHEDE MONOGRAFICHE DI RILIEVO POZZETTI

DATA		CODICE ELABORATO	PROGETTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO		
Ottobre 2025		NE12560000D05_03	 Via Paolo da Sarmeola 1/A 35030 - Rubano (PD) t. 0498975709 - f. 049630270 info@nordestingegneria.com www.nordestingegneria.com Progettista prof. ing. Vincenzo Bixio		
SCALA		FILE			
		S:\Lavori\Comune di Breganze\NE1256 - Piano delle Acque\Elaborati\Monografie			
COMMITTENTE			dott. ing. Anna Chiara Bixio		
Comune di Breganze Sindaco Alessandro Crivellaro Resp. Lavori Pubblici Ing. Riccardo Panozzo			Gruppo di lavoro		
			dott. ing. Anna De Fiorenze dott. ing. Daniele Lorenzi dott. ing. Angelica Bellan dott. ing. Tommaso Tosi dott. ing. Enrico Cestaro dott. ing. Daniela Claut		
REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	RIESAME	VERIFICA
00	Lug 2025	Prima emissione	NE	NE	ACB



Codice: P0001


Data rilievo: 13/05/2025

Coordinata x: 1699663.711
Coordinata y: 5064843.023
Indirizzo: Piazza Giuseppe Mazzini
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.53
Quota fondo (m s.m.m.): 108.71

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.4

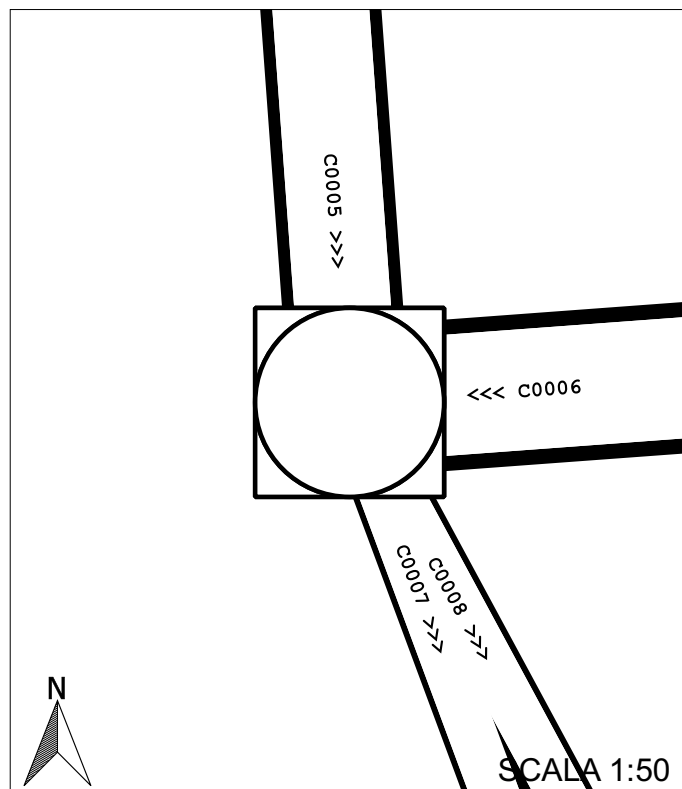

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0007	pvc	circolare	0.4	buona	109.76
C0008	pvc	circolare	0.4	buona	109.76

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0005	cem	rettangolare	0.8 x 1	buona	109.33
C0006	pvc	circolare	1	media	108.84





Codice: P0001

Data rilievo: 13/05/2025



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0002


Data rilievo: 13/05/2025

Coordinata x: 1699666.762
Coordinata y: 5064843.248
Indirizzo: Piazza Giuseppe Mazzini
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.51
Quota fondo (m s.m.m.): 108.64

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.45

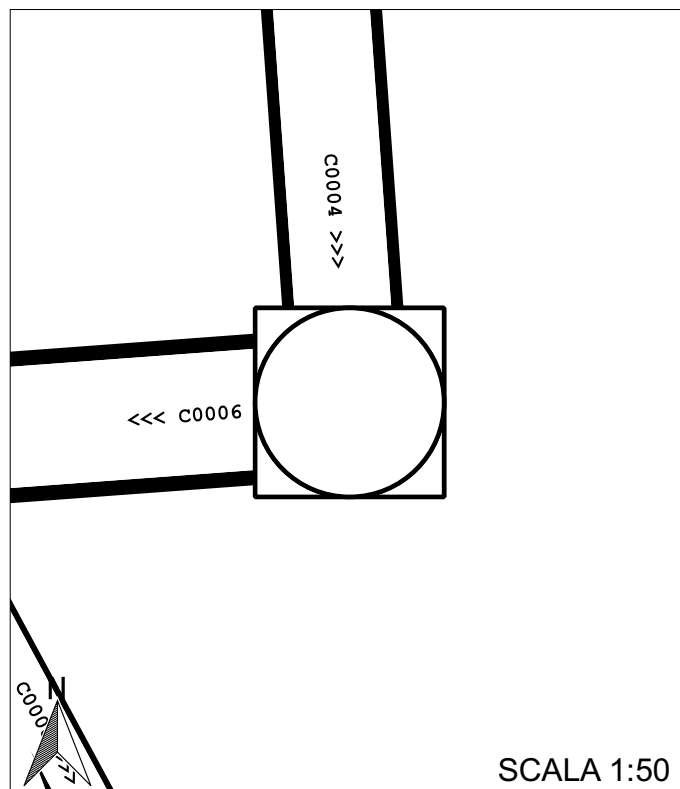

SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0006	pvc	circolare	1	media	108.8

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0004	cem	rettangolare	0.8 x 1	buona	109.35



SCALA 1:2000



Codice: P0002

Data rilievo: 13/05/2025



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0003


Data rilievo: 13/05/2025

Coordinata x: 1699654.967
Coordinata y: 5064902.648
Indirizzo: Piazza Mazzini
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.76
Quota fondo (m s.m.m.): 108.89

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): -

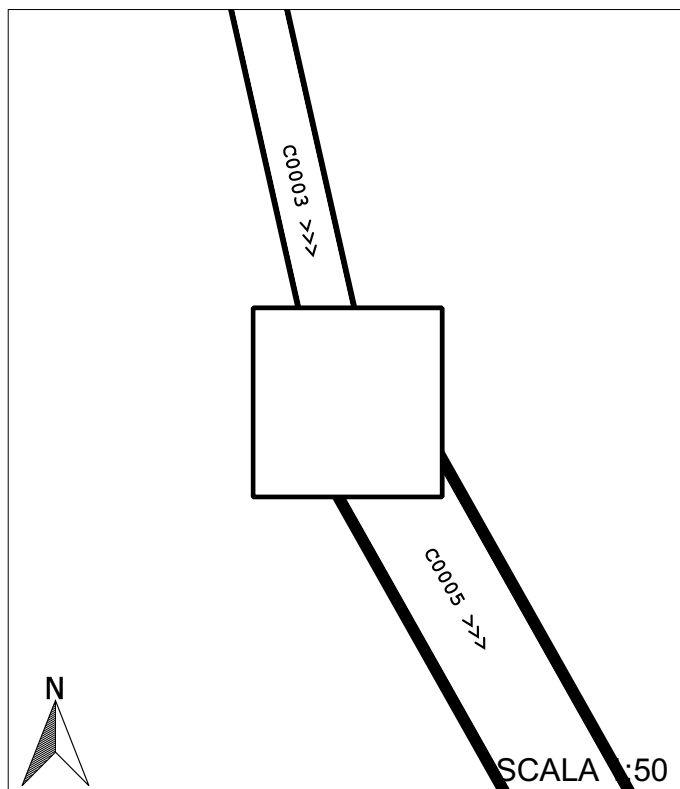

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0005	cem	rettangolare	0.8 x 1	buona	109.39

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0003	pvc	circolare	0.4	media	110.4





Codice: P0003

Data rilievo: 13/05/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0004

Data rilievo: 13/05/2025

Coordinata x: 1699652.143

Coordinata y: 5064914.604

Indirizzo: Piazza Mazzini

Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.77

Quota fondo (m s.m.m.): 109.31

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -

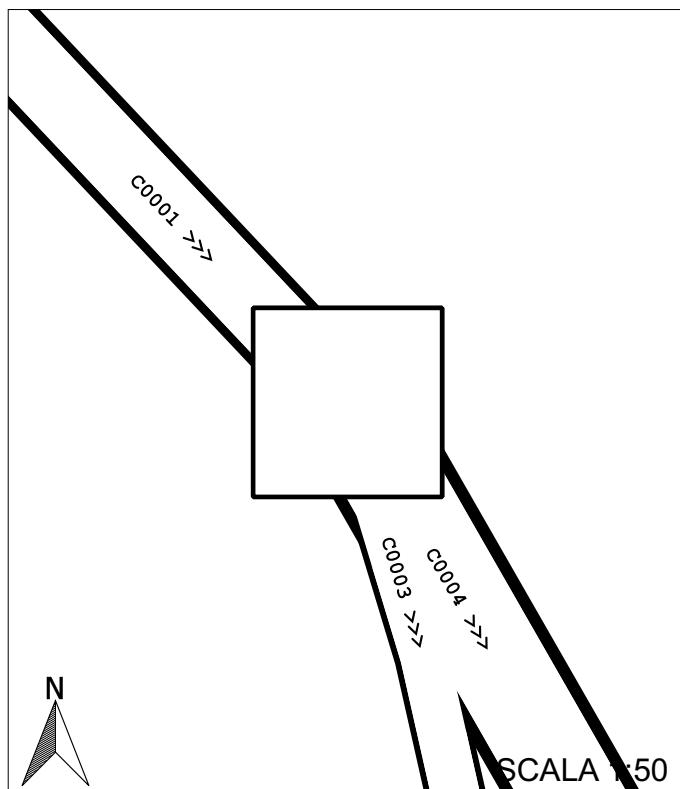

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0003	pvc	circolare	0.4	media	110.1
C0004	cem	rettangolare	0.8 x 1	buona	109.31

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0001	cem	circolare	0.6	media	109.31



SCALA 1:2000



Codice: P0004

Data rilievo: 13/05/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0005

Data rilievo: 13/05/2025

Coordinata x: 1699621.117

Coordinata y: 5064957.275

Indirizzo: Via Pieve

Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 111.09

Quota fondo (m s.m.m.): 109.76

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -

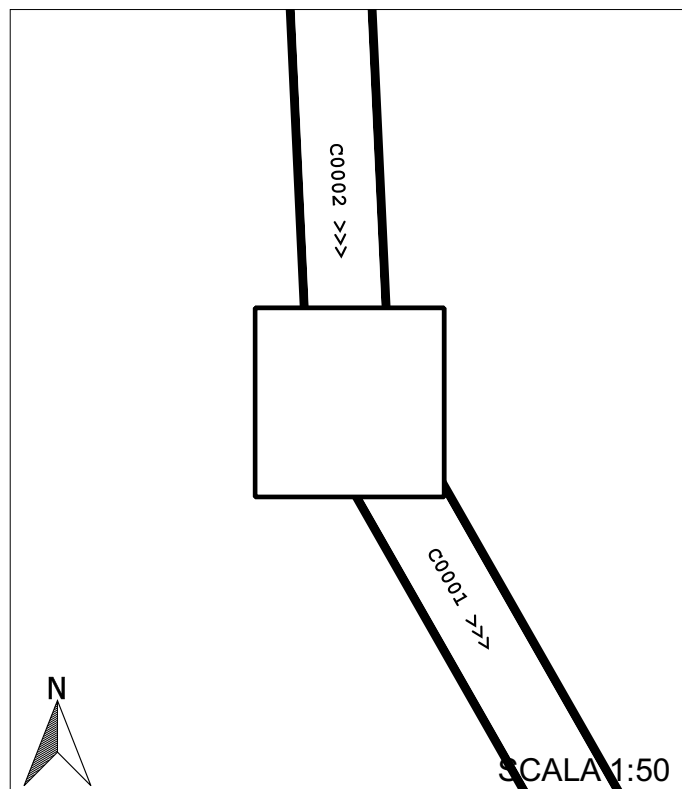


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0001	cem	circolare	0.6	media	109.76

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0002	cem	circolare	0.6	media	109.76

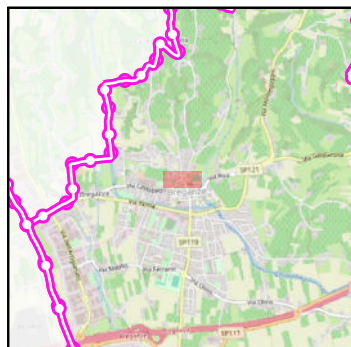

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

SCALA 1:2000



Codice: P0005

Data rilievo: 13/05/2025



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0006

Data rilievo: 19/06/2025

Coordinata x: 1699203.504

Coordinata y: 5064092.503

Indirizzo: Via Maglio

Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 108.52

Quota fondo (m s.m.m.): 106.76

Sedimenti: 0%

Livello acqua stagnante (m): -


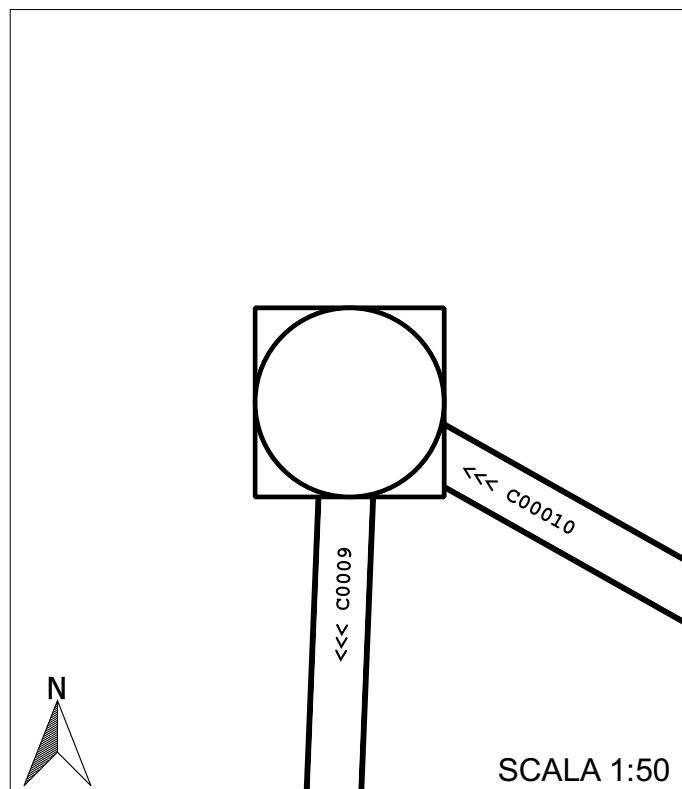


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C0009	cem	circolare	0.4	media	106.76

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00010	cem	circolare	0.4	media	106.84

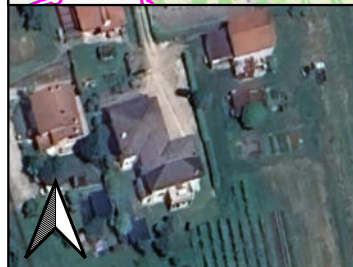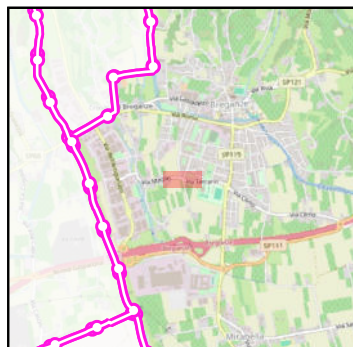

0 25 50 m

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

SCALA 1:2000



Codice: P0006

Data rilievo: 19/06/2025



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0007


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1702926.938
Coordinata y: 5062734.447
Indirizzo: Via Maragnole 30
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 76.35
Quota fondo (m s.m.m.): 74.54

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): 0.03

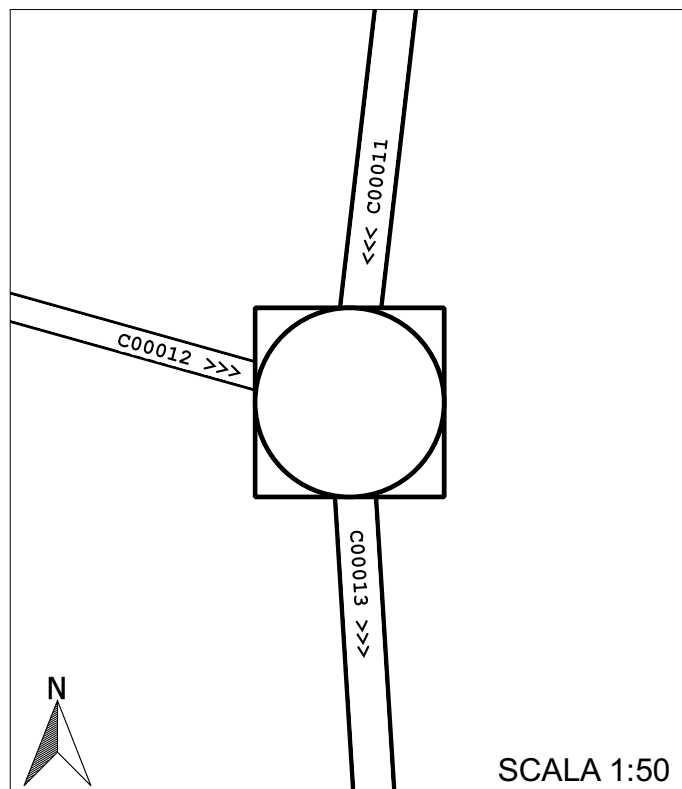


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00013	cem	circolare	0.3	buona	74.54

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00011	cem	circolare	0.3	buona	74.54
C00012	cem	circolare	0.2	buona	74.76

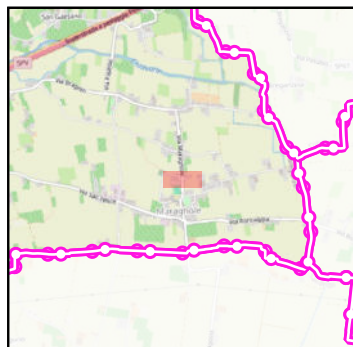

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

SCALA 1:2000



Codice: P0007

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0008


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1702917.934
Coordinata y: 5062560.534
Indirizzo: Via Maragnole 64
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 75.13
Quota fondo (m s.m.m.): 73.35

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): 0.03

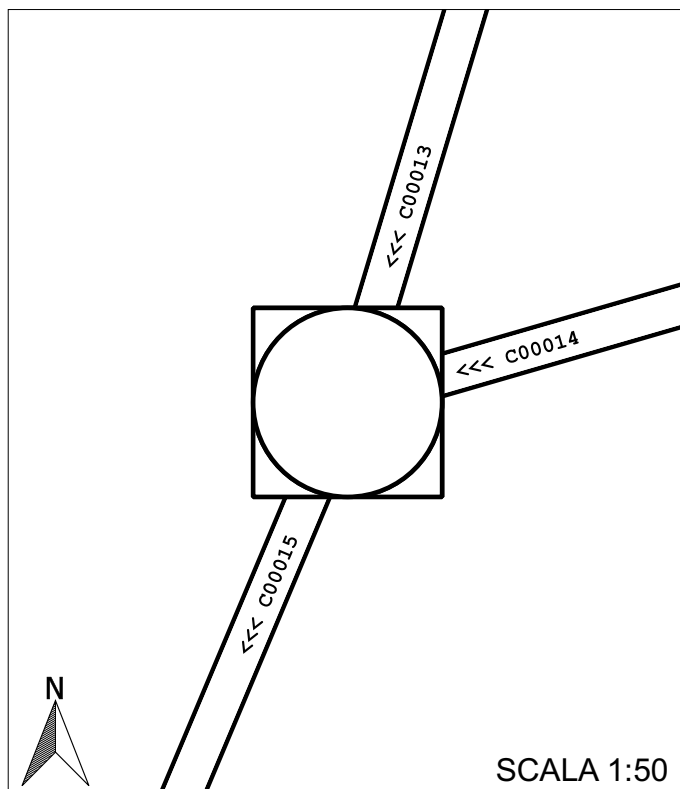

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00015	cem	circolare	0.3	buona	73.35

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00013	cem	circolare	0.3	buona	73.35
C00014	cem	circolare	0.3	buona	73.63





Codice: P0008

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0009


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1702938.24
Coordinata y: 5062376.41
Indirizzo: Via Maragnole 98
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 74.13
Quota fondo (m s.m.m.): 72.62

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.05

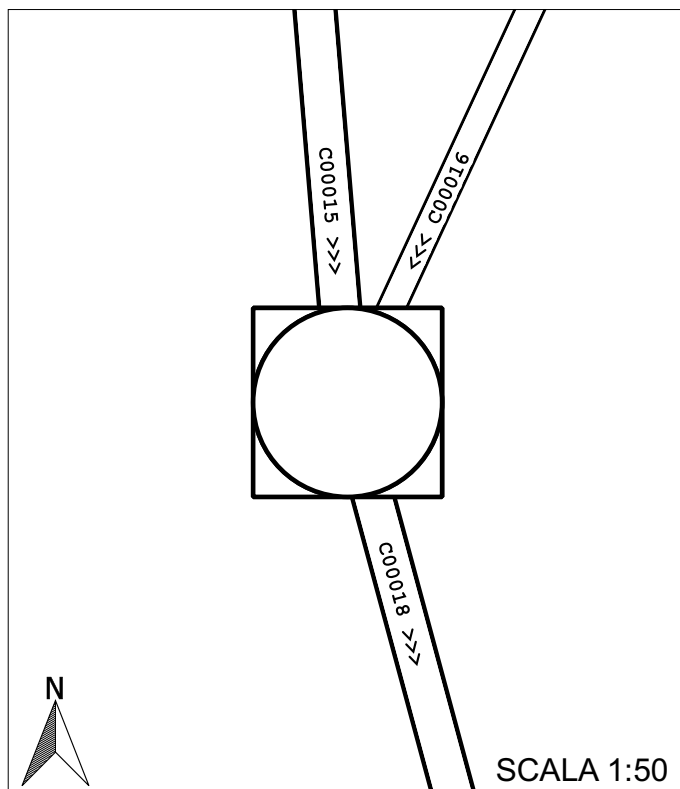

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00018	cem	circolare	0.3	buona	72.62

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00015	cem	circolare	0.3	buona	72.62
C00016	cem	circolare	0.2	buona	72.93





Codice: P0009

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0010



Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1702969.397
Coordinata y: 5062148.1
Indirizzo: Via Maragnole 101
Comune: Breganze

Tipo: sollevamento
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 73.61
Quota fondo (m s.m.m.):

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): -

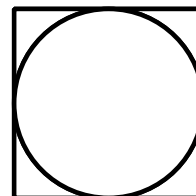


SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00019	cem	circolare	0.3	buona	

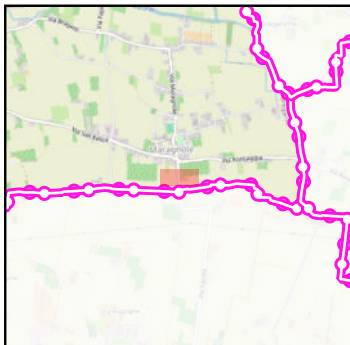

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0010

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0011


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1702948.273
Coordinata y: 5062323.069
Indirizzo: Via Maragnole 108
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 73.85
Quota fondo (m s.m.m.): 72.97

Sedimenti: 5%
Livello acqua stagnante (m): 0.2

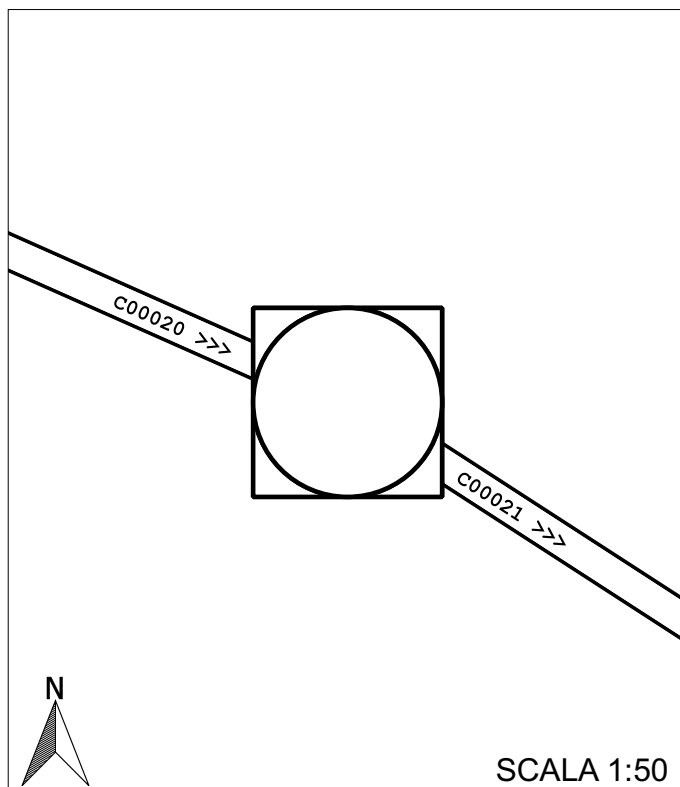

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00021	pvc	circolare	0.25	buona	73.19

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00020	pvc	circolare	0.25	buona	73.18





Codice: P0011

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0012


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698429.14
Coordinata y: 5064472.335
Indirizzo: Via Dell'artigianato 21
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 112.13
Quota fondo (m s.m.m.): 109.88

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.1

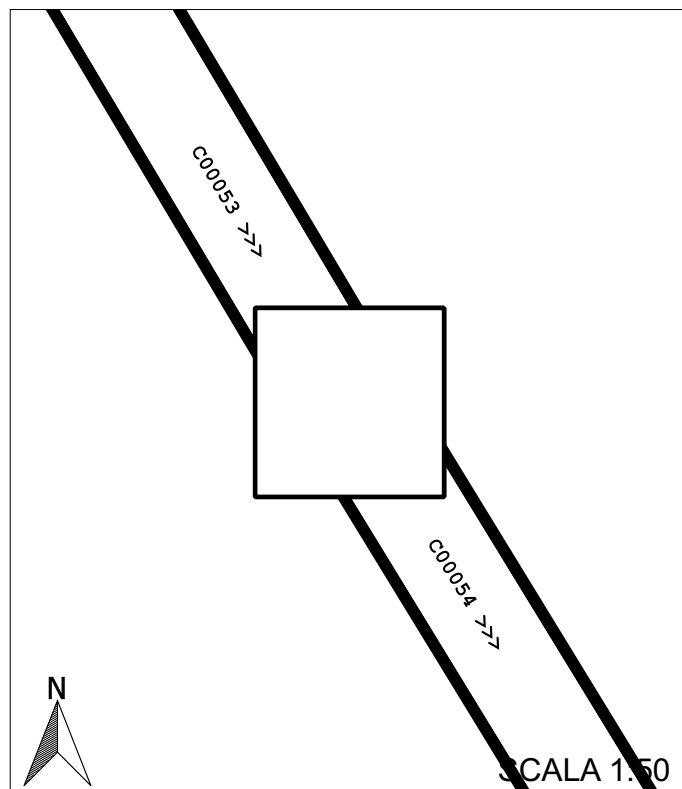


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00054	cem	circolare	0.8	buona	109.88

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00053	cem	circolare	0.8	buona	109.88

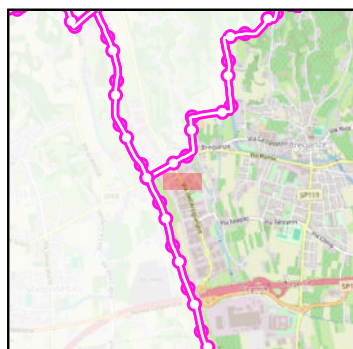

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0012

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Codice: P0013


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698648.24
Coordinata y: 5064310.124
Indirizzo: Via Della Filanda
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 111.15
Quota fondo (m s.m.m.): 108.97

Sedimenti: 3%
Livello acqua stagnante (m): -

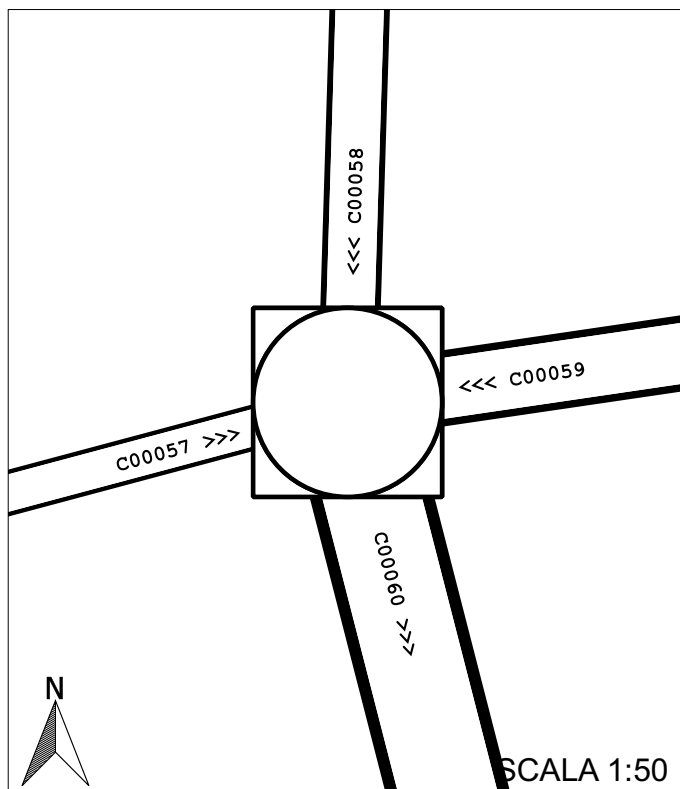

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00060	cem	circolare	0.8	buona	108.97

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00057	cem	circolare	0.3	buona	108.97
C00058	cem	circolare	0.4	buona	108.97
C00059	cem	circolare	0.5	buona	108.97





Codice: P0013

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0014


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698690.41
Coordinata y: 5064146.02
Indirizzo: Strada Della Seta
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.57
Quota fondo (m s.m.m.): 108.1

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): 0.15

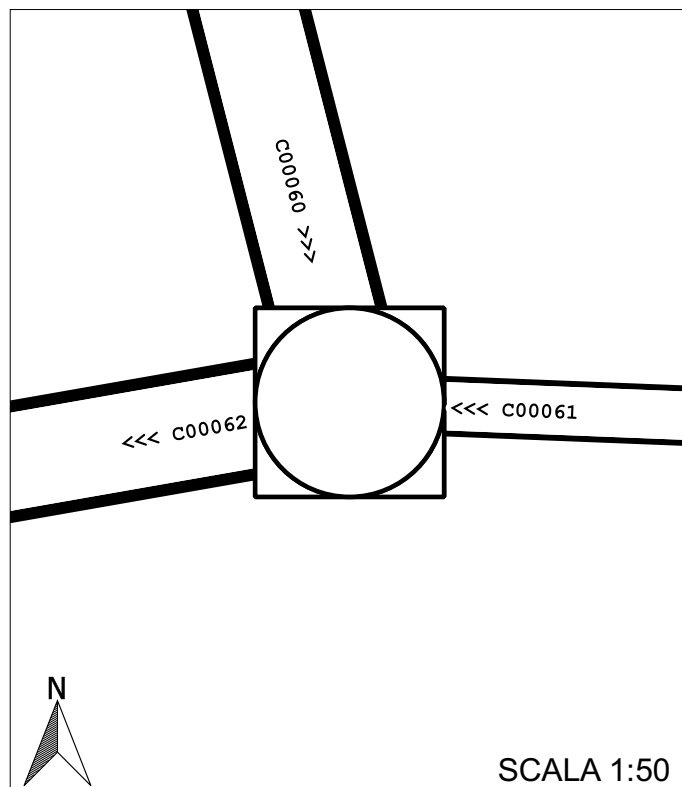

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00062	cem	circolare	0.8	buona	108.2

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00060	cem	circolare	0.8	buona	108.26
C00061	cem	circolare	0.4	buona	108.27





Codice: P0014

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0015


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698695.485
Coordinata y: 5064144.276
Indirizzo: Strada Della Seta
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: circolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.68
Quota fondo (m s.m.m.): 107.08

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): 0.15

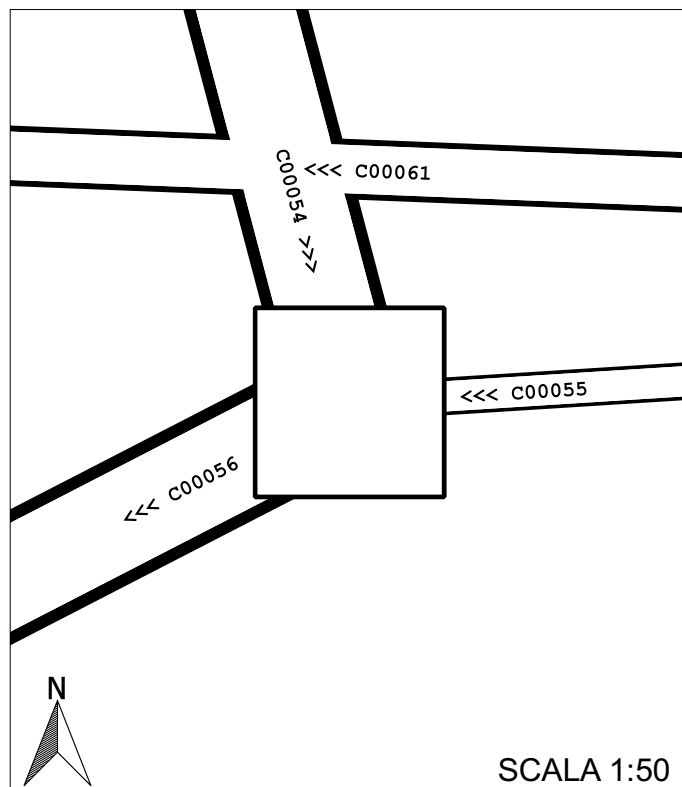


SCALA 1:50

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00056	cem	circolare	0.8	buona	107.08

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00054	cem	circolare	0.8	buona	107.08
C00055	cem	circolare	0.25	buona	107.08

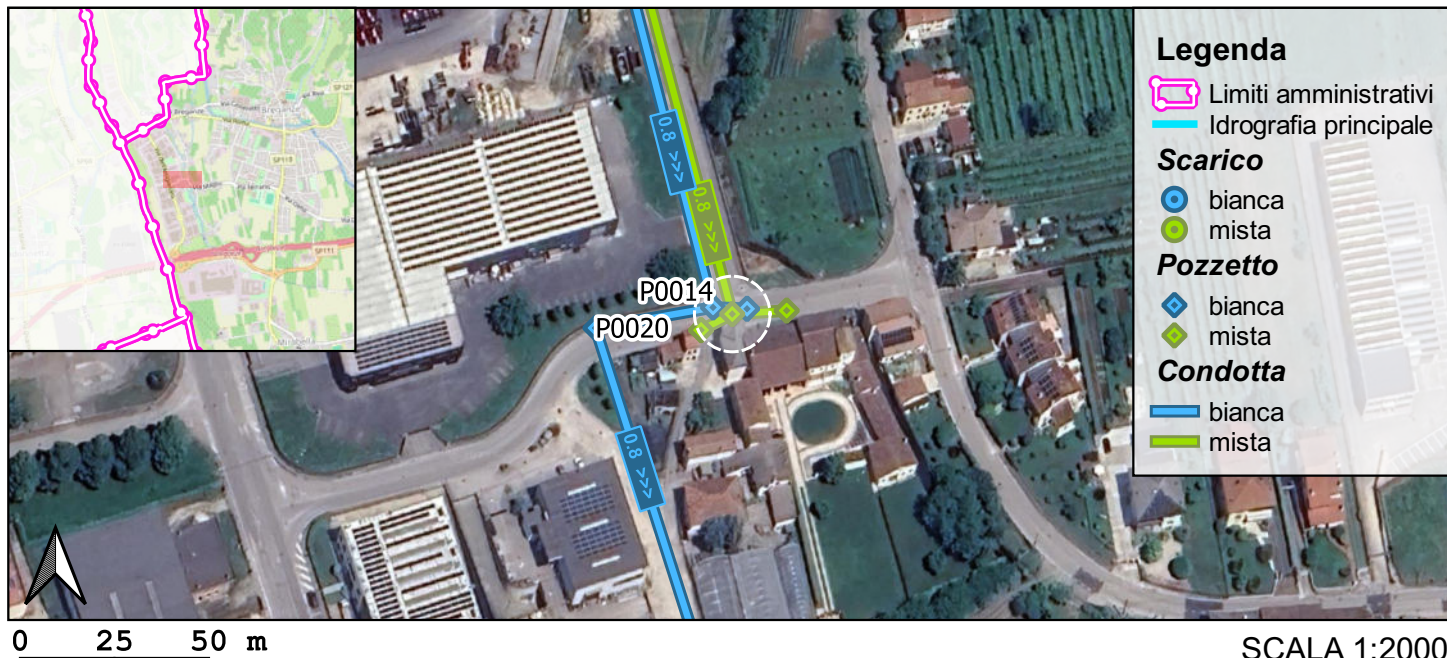

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista



Codice: P0015

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0016


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698720.649
Coordinata y: 5063908.921
Indirizzo: Via Dell'innovazione
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: quadrato

Quota piano strada (m s.m.m.): 106.9
Quota fondo (m s.m.m.): 105.83

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.2

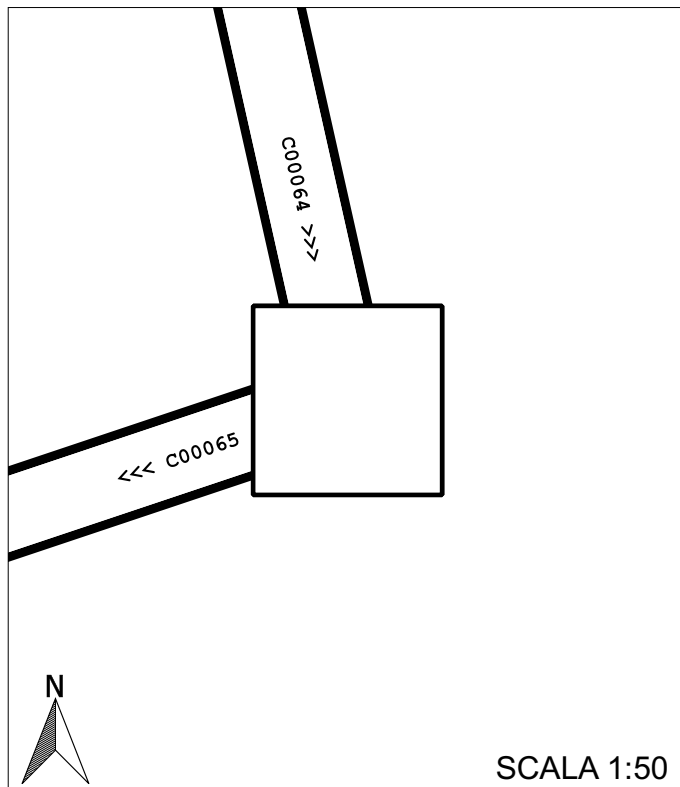

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00065	cem	circolare	0.6	buona	105.83

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00064	cem	circolare	0.6	buona	105.83





Codice: P0016

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0017


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698622.085
Coordinata y: 5063875.905
Indirizzo: Via Della Meccanica
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 106.92
Quota fondo (m s.m.m.): 105.68

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.15

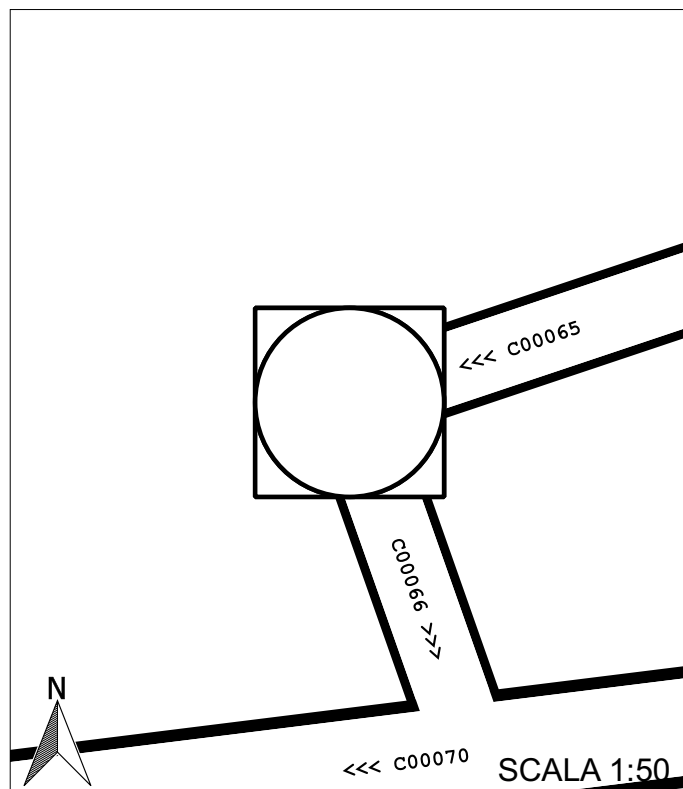

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00066	cem	circolare	0.6	buona	105.68

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00065	cem	circolare	0.6	buona	105.68





Codice: P0017

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0018


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698679.034
Coordinata y: 5063679.479
Indirizzo: Via Della Meccanica
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 106.71
Quota fondo (m s.m.m.): 103.56

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante (m): -

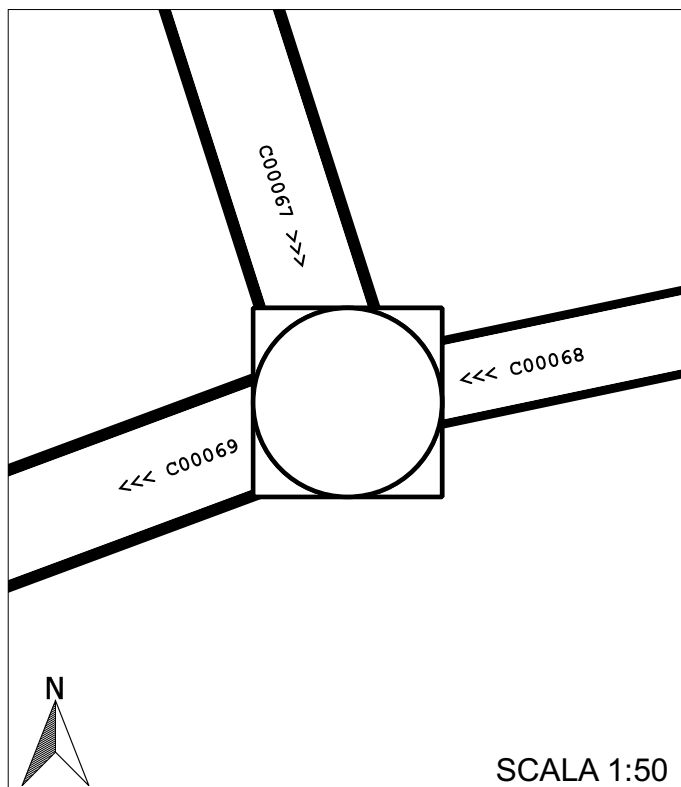

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00069	cem	circolare	0.8	buona	103.56

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00067	cem	circolare	0.8	buona	103.56
C00068	cem	circolare	0.6	buona	103.56





Codice: P0018

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0019


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698617.08
Coordinata y: 5063872.86
Indirizzo: Via Della Meccanica
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: bianca
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 106.71
Quota fondo (m s.m.m.): 103.41

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): -

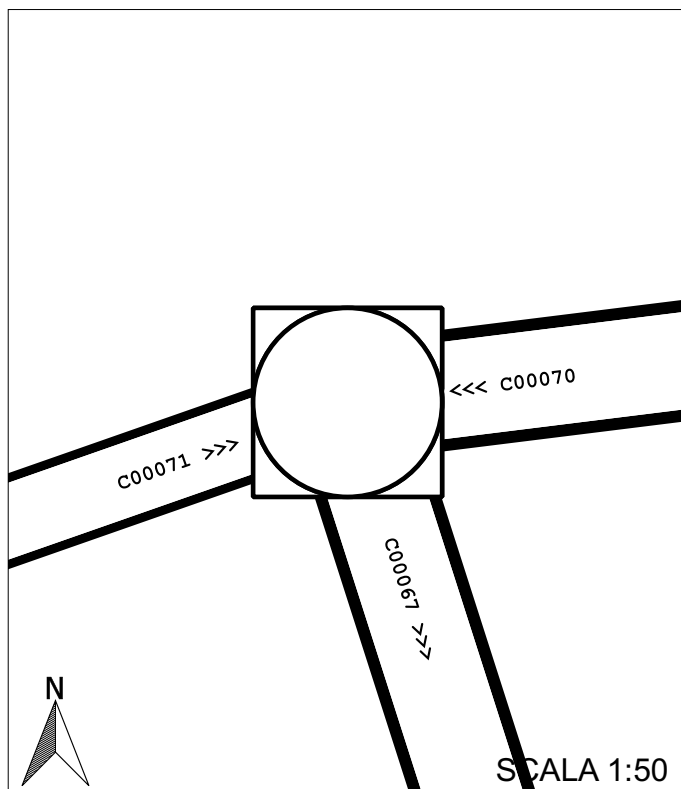

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00067	cem	circolare	0.8	buona	103.41

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00070	cem	circolare	0.8	buona	103.41
C00071	cem	circolare	0.6	buona	103.41





Codice: P0019

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0020


Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1698659.307
Coordinata y: 5064140.574
Indirizzo: **Strada Della Seta**
Comune: **Breganze**

Tipo: **pozzetto ispezione**
Rete: **bianca**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **110.49**
Quota fondo (m s.m.m.): **108**


Sedimenti: **1%**
Livello acqua stagnante (m): **0.1**

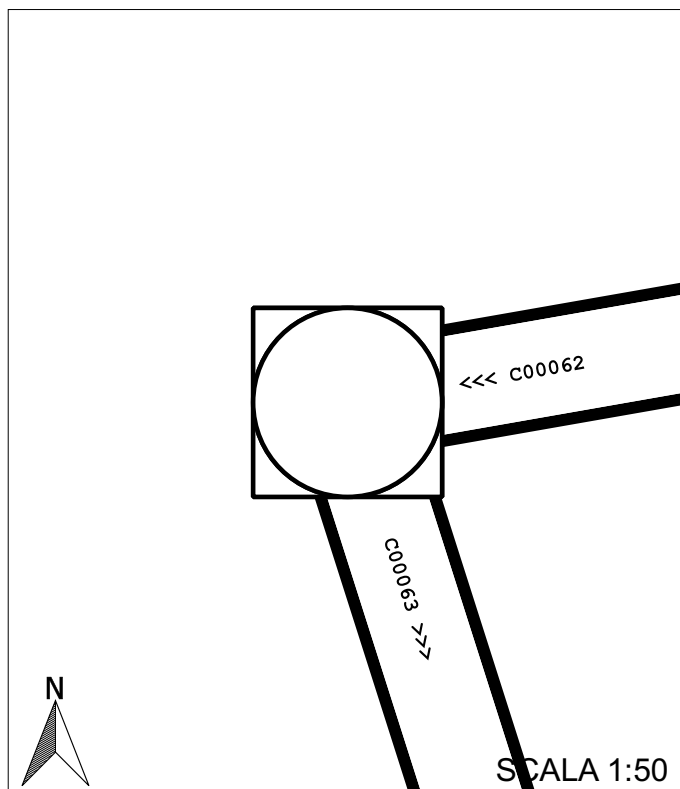**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00063	cem	circolare	0.8	buona	108.09

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00062	cem	circolare	0.8	buona	108.19

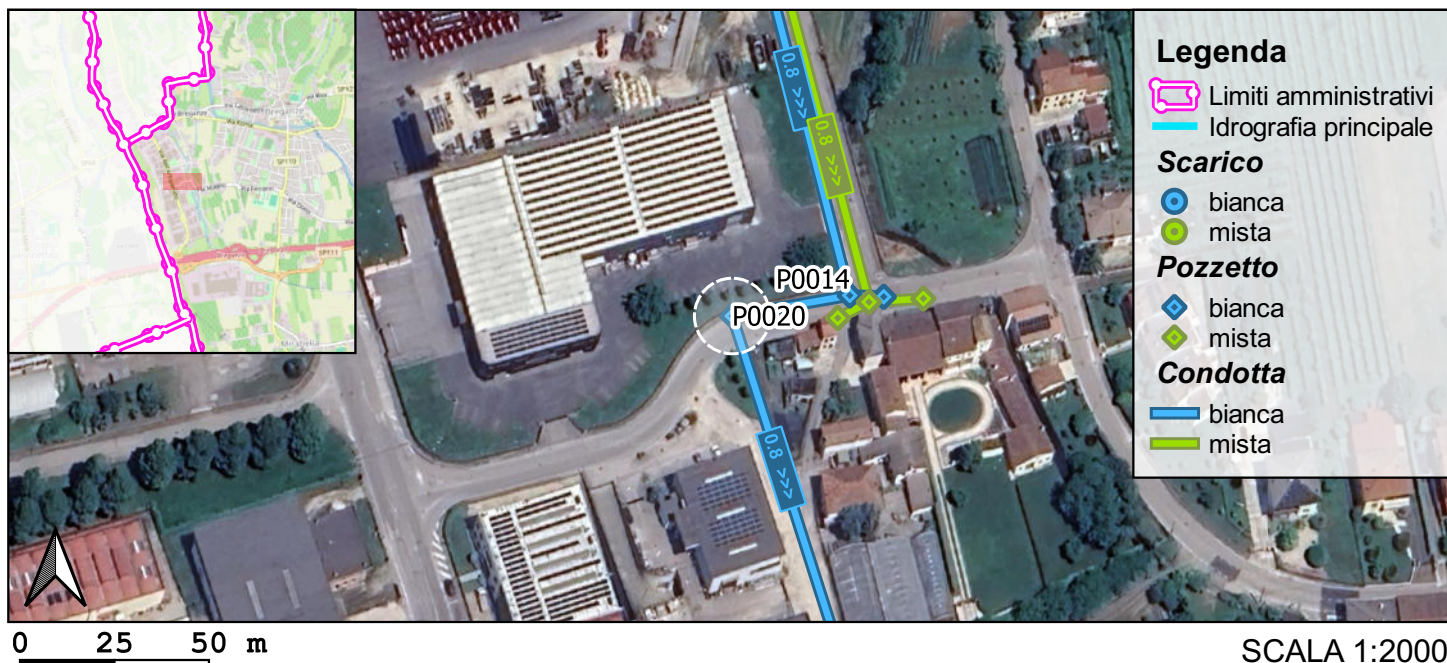



Codice: P0020

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0021

Data rilievo: 09/07/2025

Coordinata x: 1699698.665

Coordinata y: 5065148.003

Indirizzo: Via Peive 61

Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione

Rete: bianca


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 117.54

Quota fondo (m s.m.m.): 115.34

Sedimenti: 5%

Livello acqua stagnante (m): 0.05

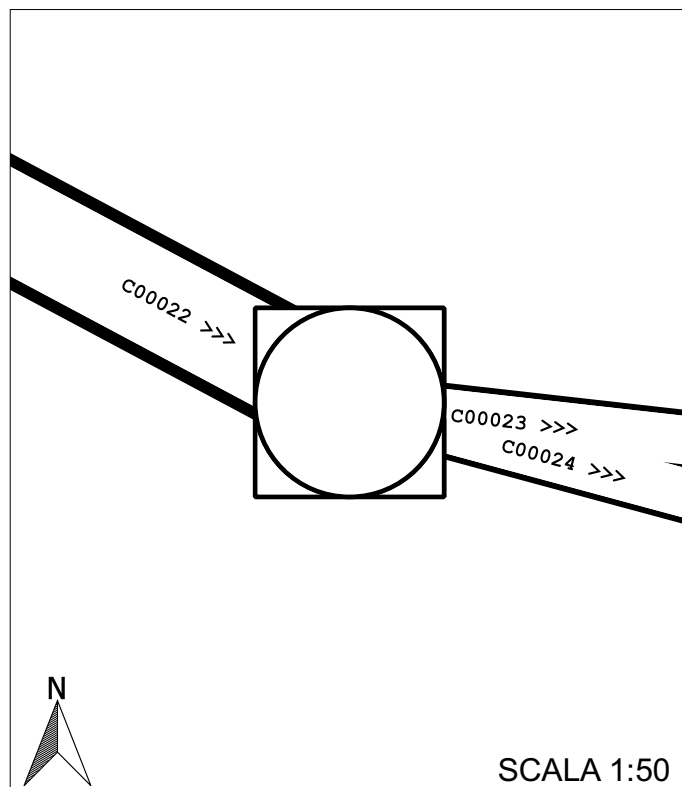

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00023		circolare	0.4	media	115.34
C00024	cem	circolare	0.4	media	115.34

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00022	cem	circolare	0.8	media	115.34





Codice: P0021

Data rilievo: 09/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0022


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699053.453
Coordinata y: 5064891.187
Indirizzo: Via Castelletto 157
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 115.37
Quota fondo (m s.m.m.): 112.52

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.25

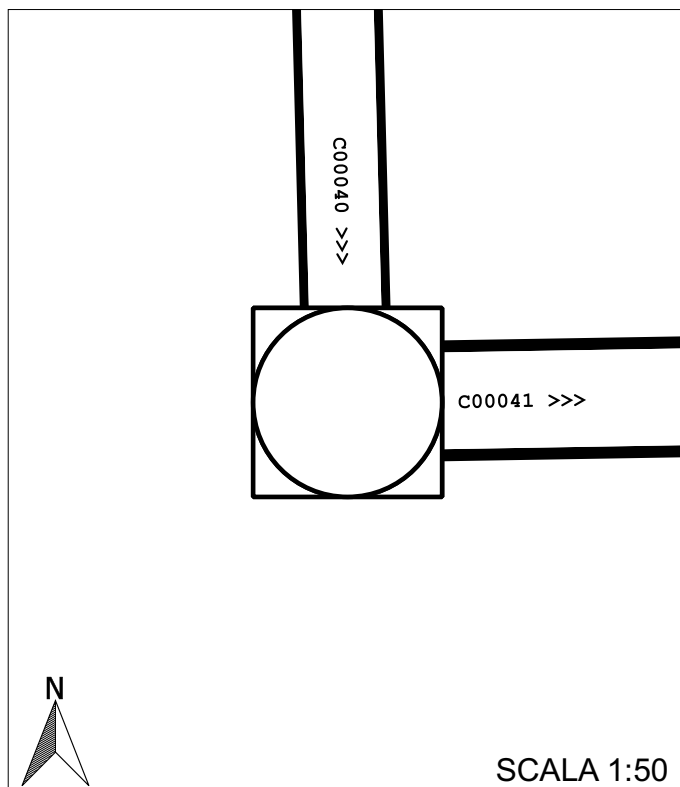

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00041	cem	circolare	0.8	buona	112.53

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00040	cem	circolare	0.6	buona	113.81





Codice: P0022

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0023


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699373.54
Coordinata y: 5064844.995
Indirizzo: Via Castelletto 25
Comune: Breganze

Tipo: **ispezione su condotta**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **111.72**
Quota fondo (m s.m.m.): **109.92**


Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante (m): **0.02**

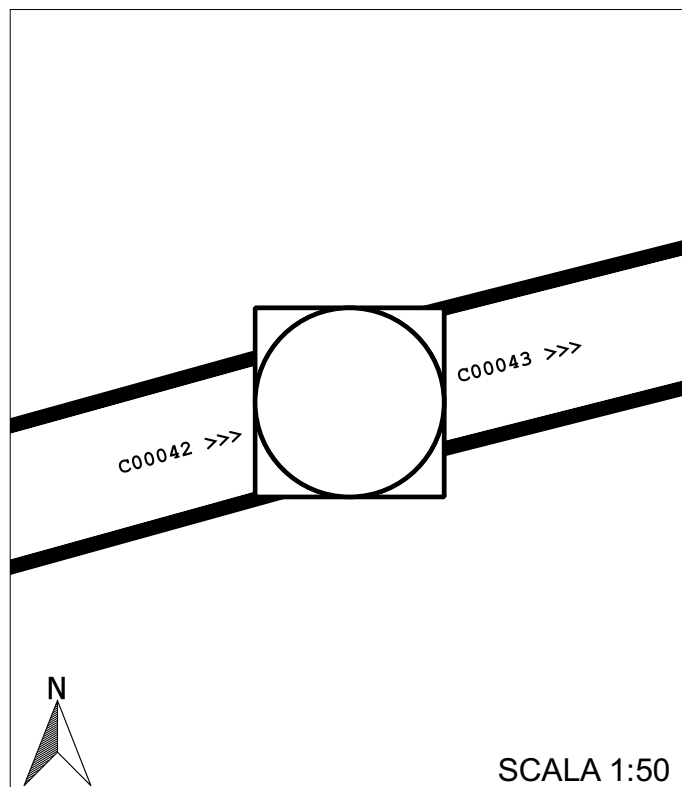**CONDOTTE USCITA**

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00043	cem	circolare	1	buona	109.92

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00042	cem	circolare	1	buona	109.92

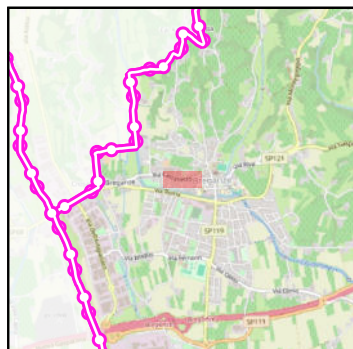**Legenda**

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0023

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0024


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699591.85
Coordinata y: 5064828.653
Indirizzo: **Vicolo S. Giuseppe**
Comune: **Breganze**

Tipo: **ispezione su condotta**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): **110.68**
Quota fondo (m s.m.m.): **109**

Sedimenti: **0%**
Livello acqua stagnante (m): **0.05**

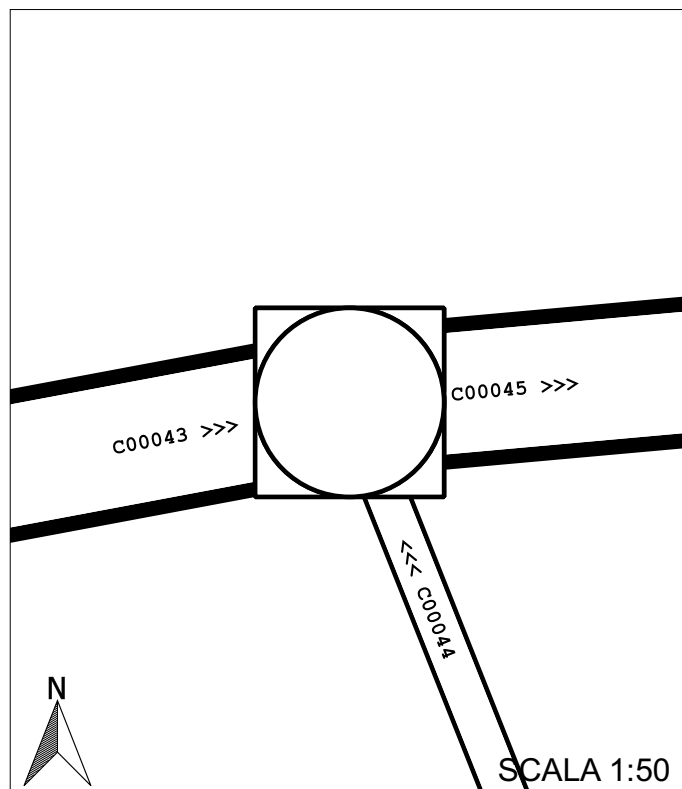

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00045	cem	circolare	1	buona	109

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00043	cem	circolare	1	buona	109
C00044	pvc	circolare	0.315	buona	109.16





Codice: P0024

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0025


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699693.613
Coordinata y: 5064838.472
Indirizzo: Via Cinque Martiri 32
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 110.49
Quota fondo (m s.m.m.): 108.7

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.1

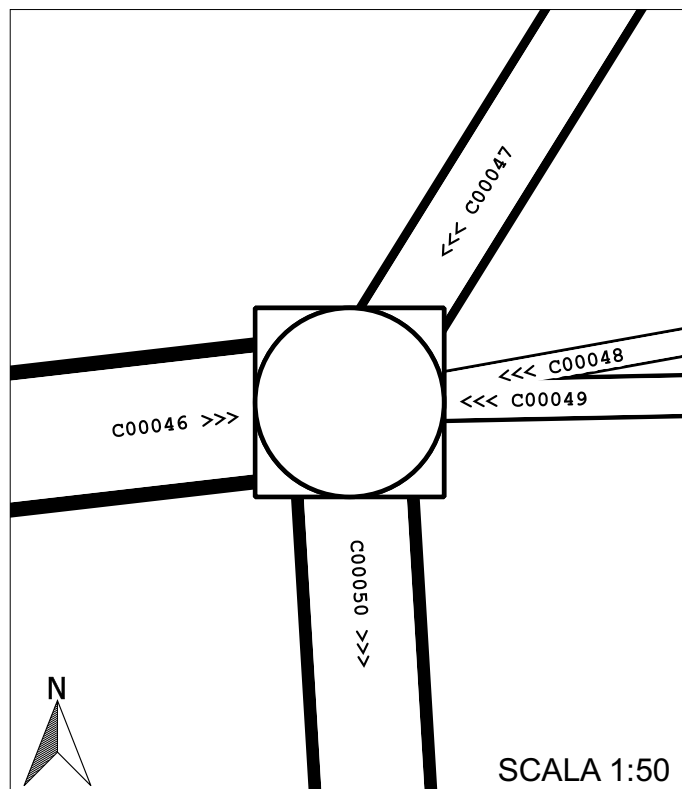


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00050	cem	rettangolare	1 x 0.85	buona	108.7

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00046	cem	circolare	1	buona	108.7
C00047		rettangolare	0.6 x 0.75	buona	108.7
C00048	cem	circolare	0.2	buona	108.89
C00049	cem	circolare	0.3	buona	108.94

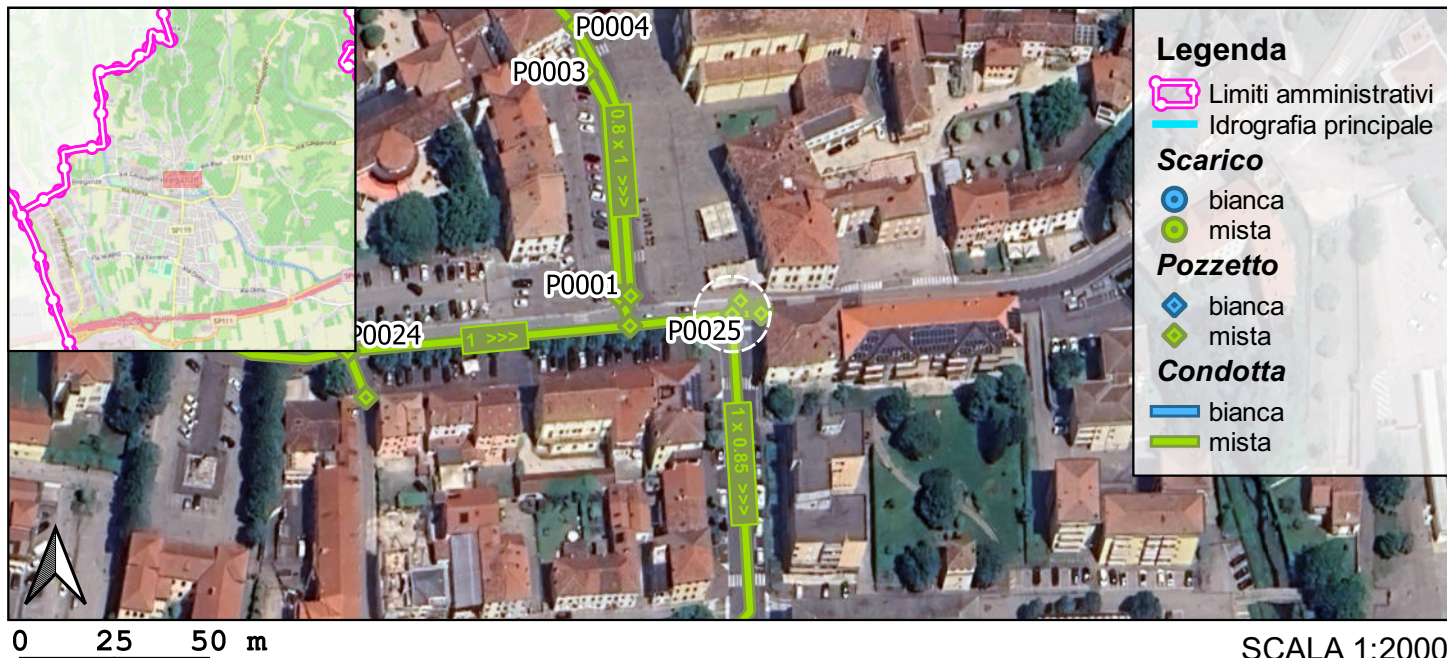



Codice: P0025

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0026


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699693.756
Coordinata y: 5064586.692
Indirizzo: Via Don A. Battistella 6
Comune: Breganze

Tipo: **ispezione su condotta**
Rete: **mista**
Forma: **rettangolare**

Quota piano strada (m s.m.m.): 108.35
Quota fondo (m s.m.m.): 107.05

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.03

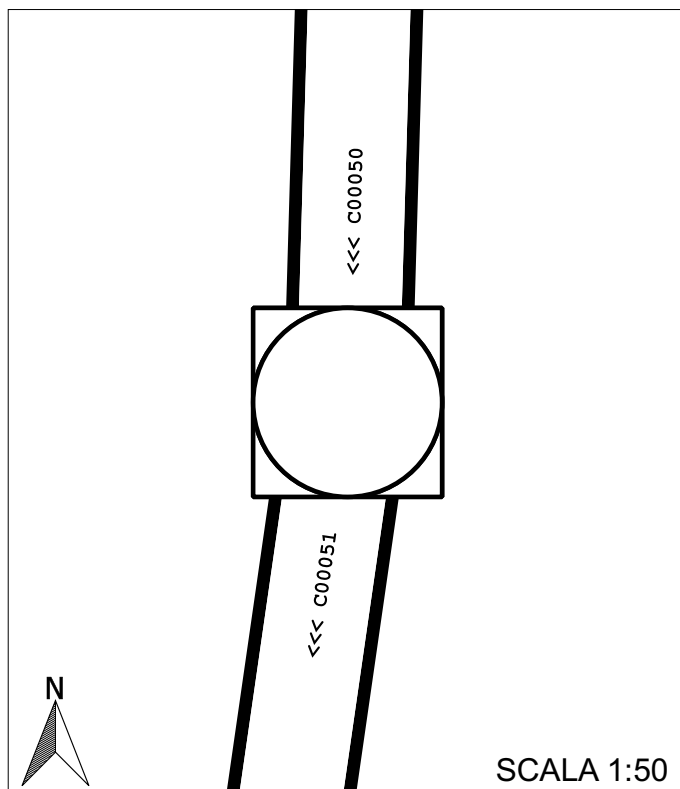


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00051	cem	rettangolare	1 x 0.85	buona	107.05

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00050	cem	rettangolare	1 x 0.85	buona	107.05

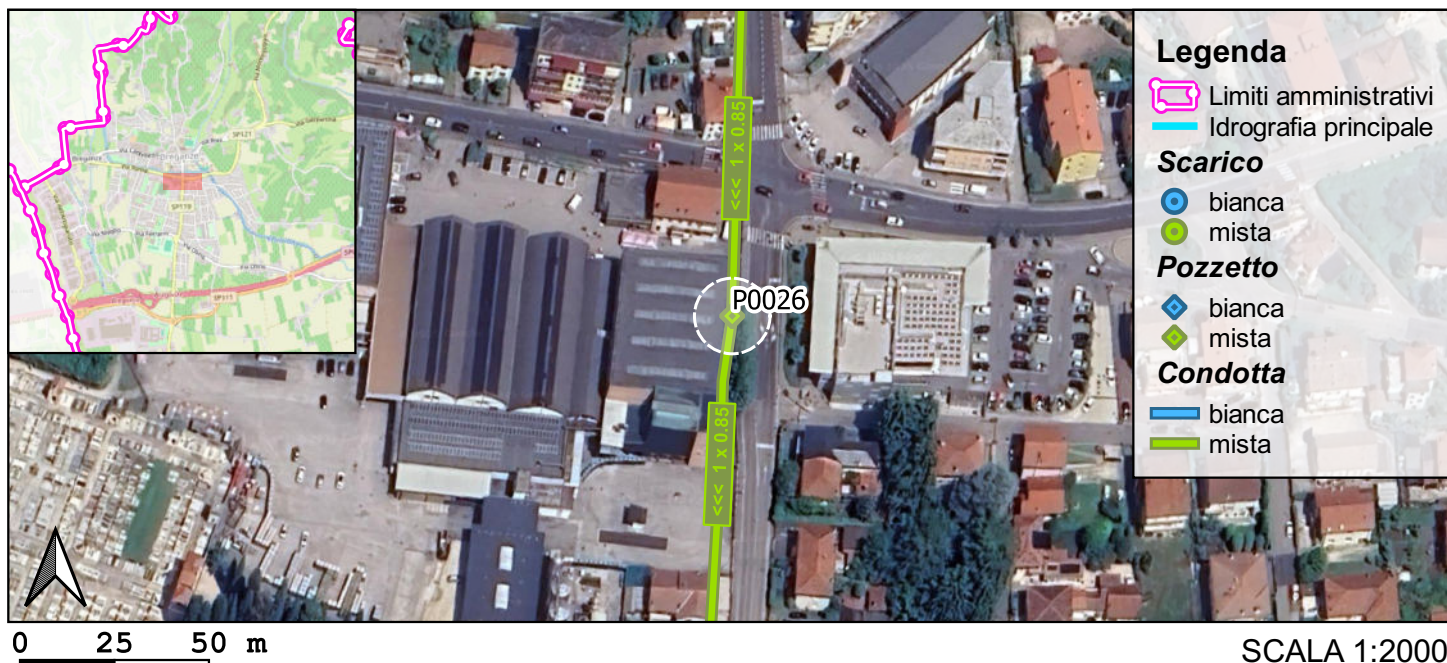



Codice: P0026

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0027


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699678.51
Coordinata y: 5064305.684
Indirizzo: Via Don A. Battistella 53
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 106.35
Quota fondo (m s.m.m.): 104.63

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante (m): 0.1

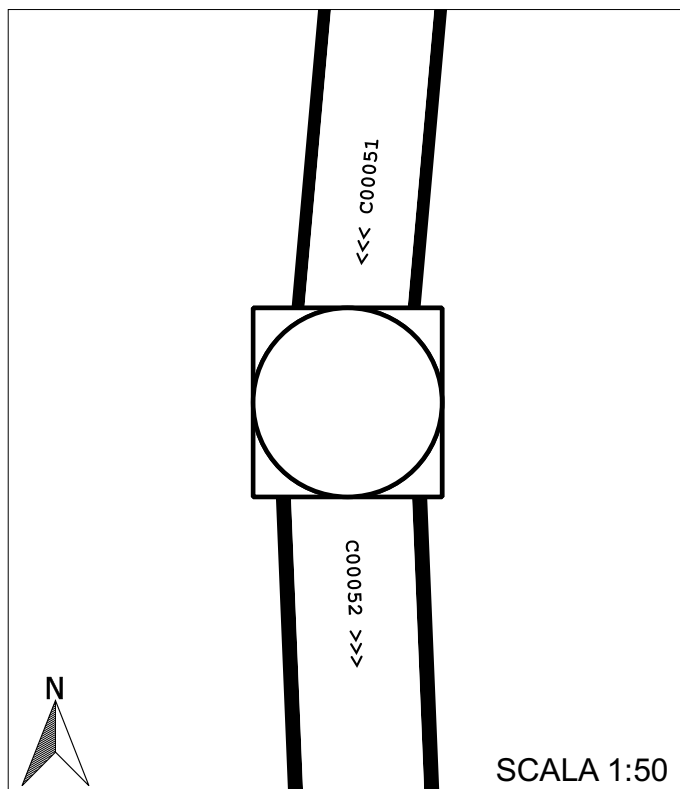

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00052	cem	circolare	1	buona	104.63

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00051	cem	rettangolare	1 x 0.85	buona	104.63





Codice: P0027

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno

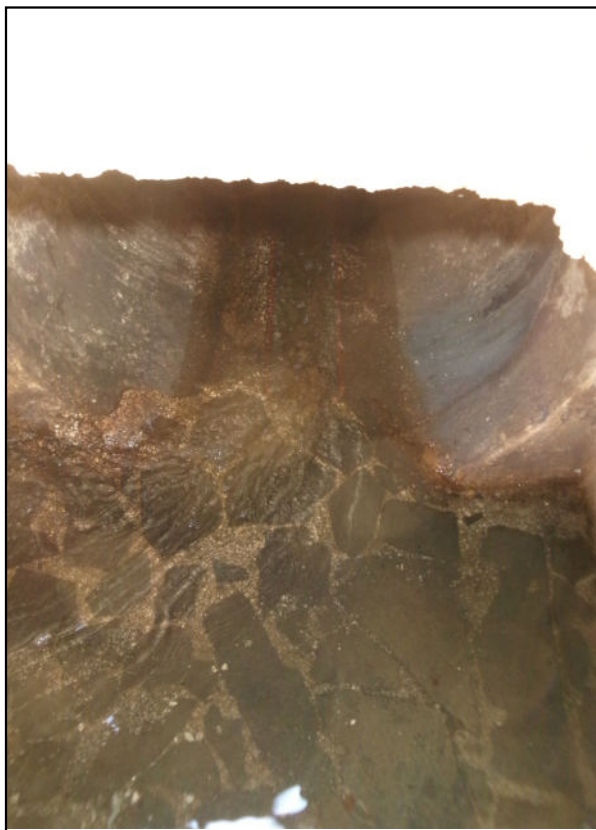


Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0028

Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1700034.699

Coordinata y: 5061988.193

Indirizzo: Via Mirabella

Comune: Breganze

Tipo: sollevamento

Rete: mista


Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 90.91

Quota fondo (m s.m.m.): 88.41

Sedimenti: 2%

Livello acqua stagnante (m): 0.3


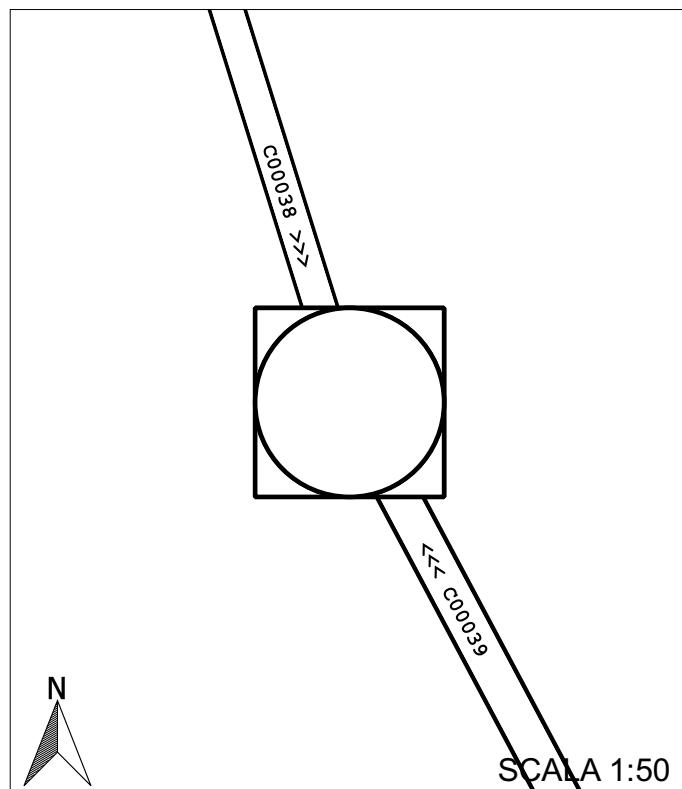


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00038	pvc	circolare	0.25	buona	

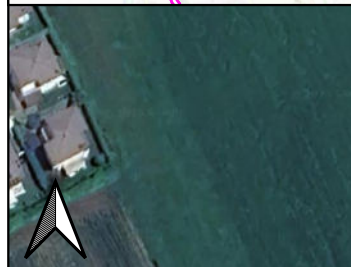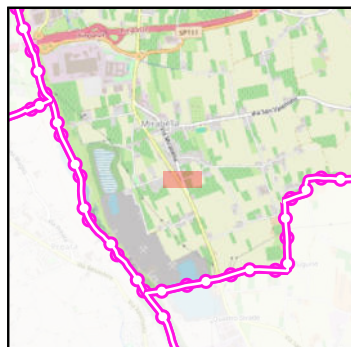

0 25 50 m

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

SCALA 1:2000



Codice: P0028

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0029


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1700009.419
Coordinata y: 5062069.346
Indirizzo: Via Mirabella 139
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 91.64
Quota fondo (m s.m.m.): 89.93

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): 0.1

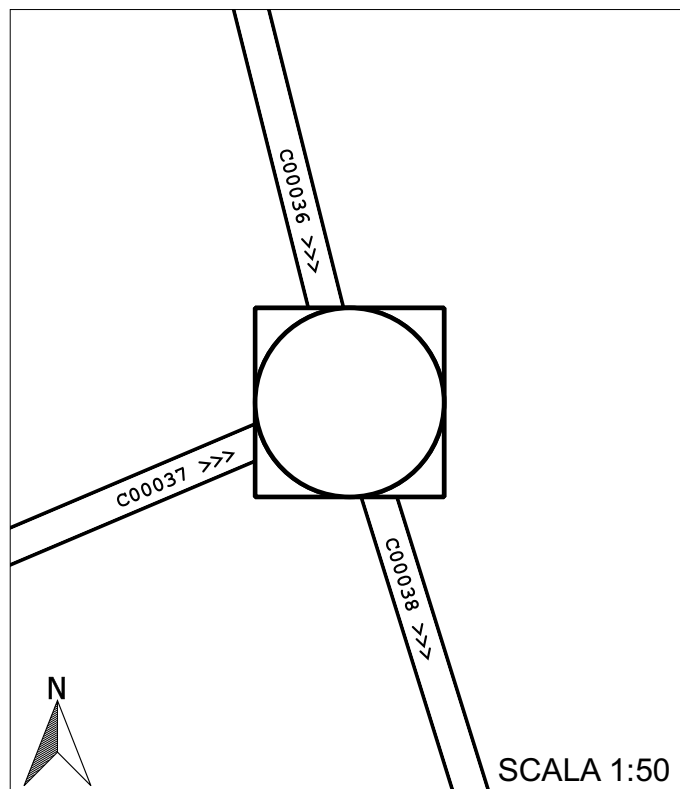

CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00038	pvc	circolare	0.25	buona	89.93

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00036	pvc	circolare	0.25	buona	89.93
C00037	pvc	circolare	0.25	buona	90.06



Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0029

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0030


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699967.374
Coordinata y: 5062201.481
Indirizzo: Via Mirabella 115
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 92.76
Quota fondo (m s.m.m.): 90.62

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante (m): 0.2

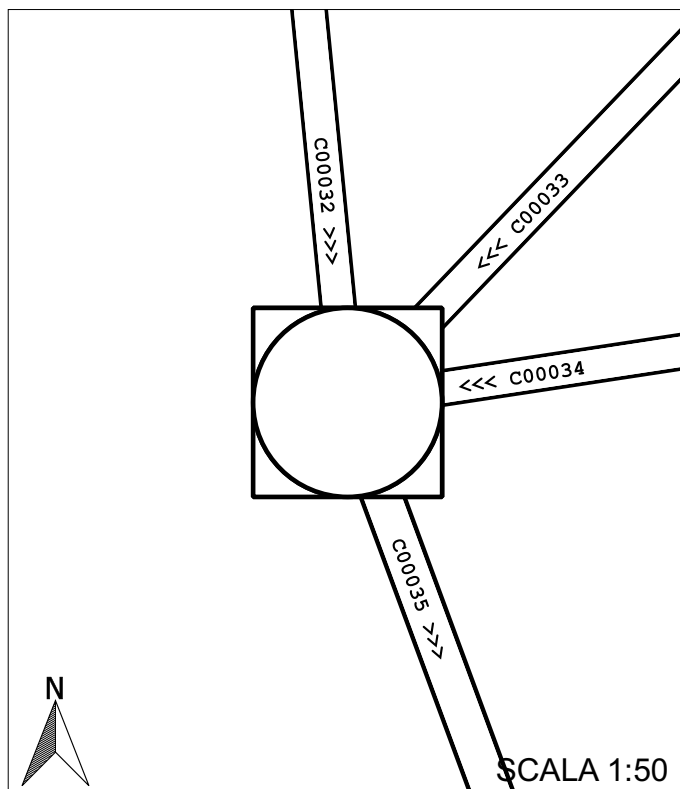


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00035	pvc	circolare	0.3	buona	90.74

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00032	pvc	circolare	0.25	buona	91.11
C00033	pvc	circolare	0.25	buona	91.31
C00034	pvc	circolare	0.25	buona	90.66

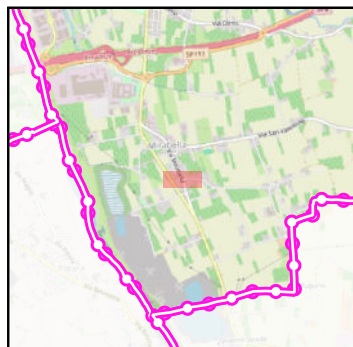

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista



0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0030

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0031


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699934.514
Coordinata y: 5062286.982
Indirizzo: Via Mirabella 99
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 93.67
Quota fondo (m s.m.m.): 91.82

Sedimenti: 0%
Livello acqua stagnante (m): 0.05

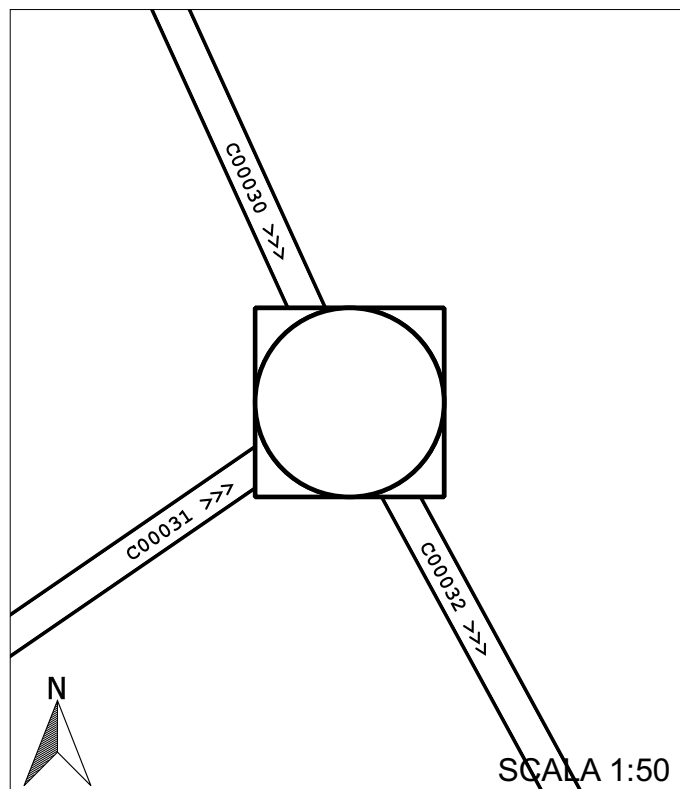


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00032	pvc	circolare	0.25	buona	91.82

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00030	pvc	circolare	0.25	buona	91.82
C00031	pvc	circolare	0.25	buona	92.06

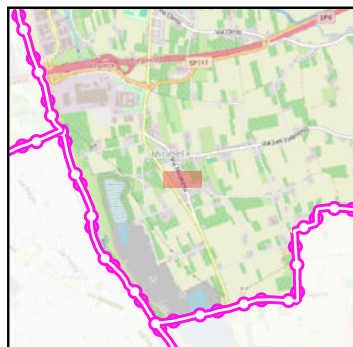

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

SCALA 1:2000



Codice: P0031

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0032


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699858.902
Coordinata y: 5062452.983
Indirizzo: Via Mirabella 50
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 95.31
Quota fondo (m s.m.m.): 93.53

Sedimenti: 2%
Livello acqua stagnante (m): 0.1

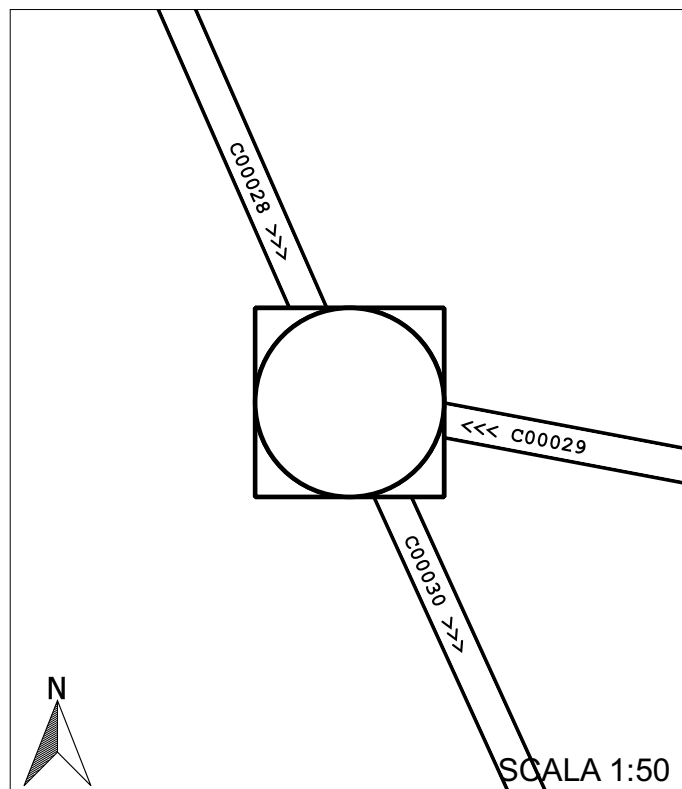


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00030	pvc	circolare	0.25	buona	93.53

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00028	pvc	circolare	0.25	buona	93.53

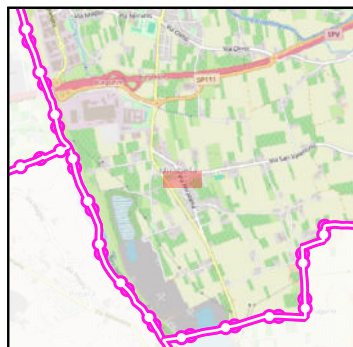

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

SCALA 1:2000



Codice: P0032

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna



Codice: P0033


Data rilievo: 10/07/2025

Coordinata x: 1699603.152
Coordinata y: 5062717.616
Indirizzo: Via Mirabella 1
Comune: Breganze

Tipo: pozzetto ispezione
Rete: mista
Forma: rettangolare

Quota piano strada (m s.m.m.): 98.43
Quota fondo (m s.m.m.): 96.65

Sedimenti: 1%
Livello acqua stagnante (m): 0.02


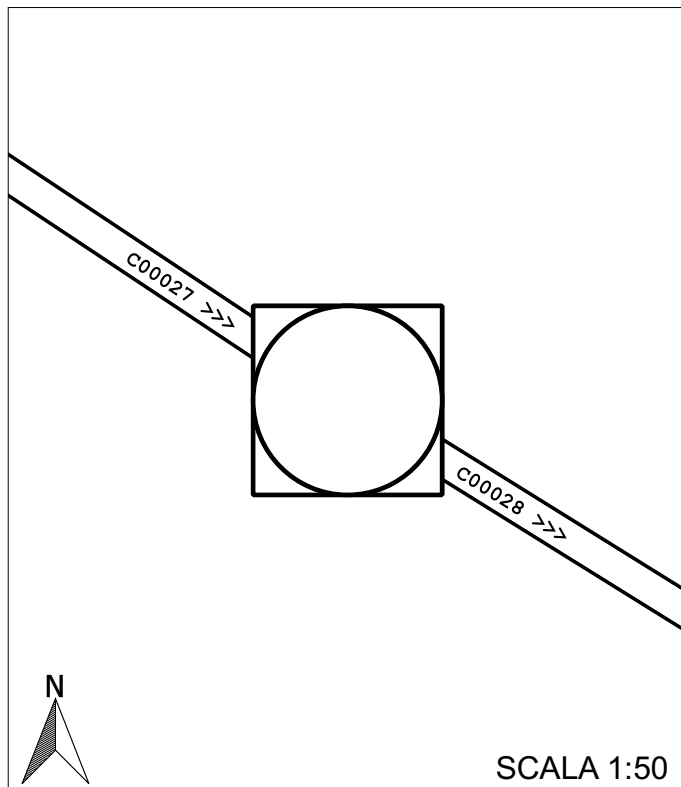


CONDOTTE USCITA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00028	pvc	circolare	0.25	buona	96.65

CONDOTTE ENTRATA

Codice	Materiale	Forma	Dimensione (m)	Manutenzione	Quota scorrimento (m s.m.m.)
C00027	pvc	circolare	0.25	buona	96.65

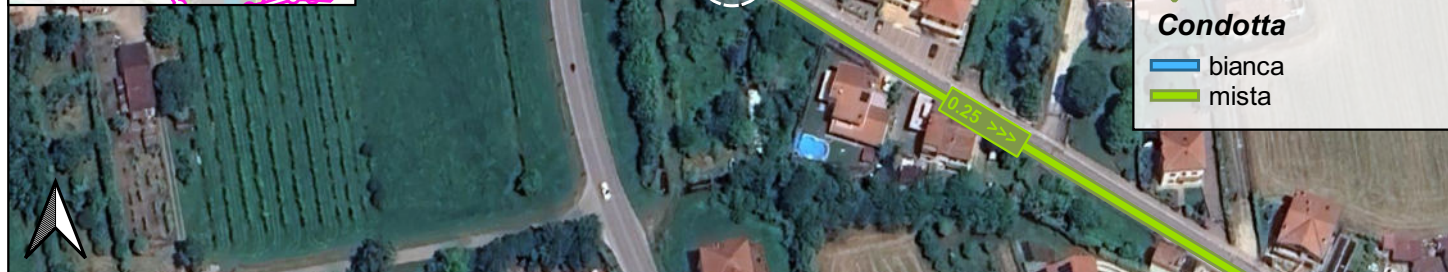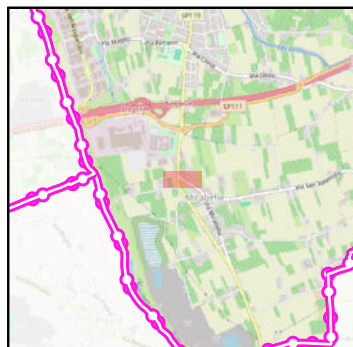

Legenda

- Limiti amministrativi
- Idrografia principale

Scarico

- bianca
- mista

Pozzetto

- bianca
- mista

Condotta

- bianca
- mista

0 25 50 m

SCALA 1:2000



Codice: P0033

Data rilievo: 10/07/2025



Foto interno



Foto interno



Foto esterna



Foto esterna